
# プロテクトリレー付ギヤードモータ

# 取扱説明書

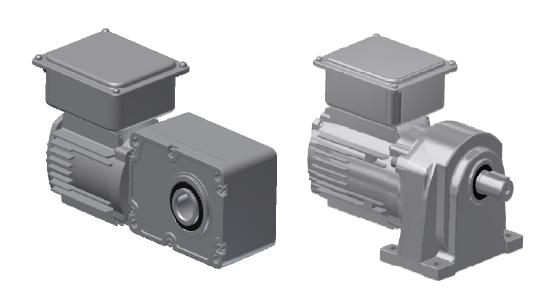

# ⚠ 安全にご使用いただくために

- ●ギヤードモータの取扱いは、作業に習熟した方が行ってください。 また、この取扱説明書に記載されている内容は、製品をご使用いただく前に 必ず熟読し、充分にご理解いただく必要があります。
- ●本取扱説明書は、実際にご使用いただくお客様の手元まで届くようご配慮ください。
- ●本取扱説明書は、製品をお取扱いいただく前にいつでも使用できるよう、 大切に保管してください。

# すかりブラインドグループ 富士変速機株式会社

このたびは、プロテクトリレー付ギヤードモータをご購入いただき、まことにありがとうございます。 この取扱説明書は、プロテクトリレーの取扱いについて必要な事項を記載したものです。VXシリーズ又は VCシリーズの取扱説明書と共に、ご使用の前に、必ずお読みください。

本取扱説明書では取扱を誤った場合、発生が予想される危害・損害の程度を、基本的に「危険」・「注意」のランクに分類して表示してあります。その定義と表示は次のとおりです。

# ◆ 危 険

取扱を誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷 を受ける可能性が想定される場合。

# △ 注 意

取扱を誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の損害や 軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害のみの発 生が想定される場合。

## 1. 使用環境

# **① 危 険**

●爆発性雰囲気中では使用しないでください。爆発・引火・火災・感電・けが・装置破損のおそれがあります。

# **企 注 意**

- ●ギャードモータの周囲には、可燃物を絶対に置かないでください。火災のおそれがあります。
- ●ギヤードモータの周囲には、通風を妨げるような障害物を置かないでください。冷却が阻害され異常 過熱による、火災・やけどのおそれがあります。

## ① 使用場所の条件

- 1) 湿気やほこりが少なく、周囲温度 $0\sim +40$ <sup>°</sup> 、周囲湿度85%以下、凍結・結露しない場所 に設置してください。また、冷却の良い条件下のところに設置してください。
- 2) 熱伝導がよく、かつ充分な剛性のある架台に据え付けてください。据え付け平面度 **0.2 m** 以下 になるようにしてください。
- 3) 高度は、**1000**m以下。
- 4) 設置場所、屋内。(じんあいの少ない場所)
- ② 製品の保管
  - 1) 保管期間
    - a) 保管期間は、6ヶ月以内としてください。
    - b) 製品を保管する場合は、ほこりの少ない乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
  - 2) 保管後の使用
    - a) オイルシールは、温度や紫外線など周囲の影響を受けて劣化しやすいので、長期の保管後は運転開始前に点検をし、劣化が認められた場合は、お買い上げの販売店・代理店、または弊社営業までご連絡ください。
    - b) 運転開始時、異常な音・振動・発熱などがないかを確認してからご使用ください。

# 2. プロテクトリレーの取扱

## ① 概要

プロテクトリレーは、モータの過負荷時の電流を検出し、機械装置の破損を未然に防ぐ電流検知式の過負荷保護装置です。

過負荷により電流が設定値を超えると、任意の時間後にプロテクトリレーが動作し、直接モータを停止 させることにより機械装置を保護します。また信号出力端子もある為、モータ過負荷時の異常ランプ点 灯等、外部への信号取りにご利用ください。

## ② プロテクトリレー仕様

道	1月モータ	0.1, 0.2 kW		
雪池	定格電圧	200/200-220 V		
電源	周波数	50/60 Hz		
遮断電流	流設定値 SW1	0.45~1.7A(16 段階、5 ページの表参照)		
遮断時	間設定値 SW2	0.1~0.5S(9 段階、5 ページの表参照)		
スタート	・キャンセル時間	1.3秒(固定)		
	遮断方式	モータ電流自己遮断(U相、W相)		
出力リレー	動作	異常時リレー励磁 過負荷によりモータ電流が設定値を超えると、内部 のリレーが動作し、モータ電源を遮断。((U相、W相) 信号出力端子は、95/c-98/a 間がクローズ、 95/c-96/b 間がオープンとなります。		
	動作後の状態	自己保持形		
	リレーの復帰方法	電源停止で復帰		
	接点	ドライ 1C 接点		
信号出力	最大負荷	AC250V 1.5A 、DC30V 1.5A (R 負荷)		
	最小適用負荷	DC5V 10mA		
その他		CEマーク対応		

## ③配線

1) 動力電源の結線 (U·V·W)

モータへの配線は端子箱内の端子 U·V·W に R·S·T を接続してください。

回転方向は外形図によります。回転方向を逆にしたいときは R・S・T の任意の 2 本を入れ替えることにより、反対になります。

2) 信号出力端子 (95/c·96/b·98/a)

過負荷により電流が設定値を超えると、出力リレー に異常信号を出力します。

モータ過負荷時の異常ランプ点灯等、外部への信号 取りにご利用ください。

## 【注意事項】

1) 基板上の端子台への固定は絶縁を確保する為、絶縁被覆付丸形圧着端子を使用して下さい。

(M3.5 外形 max7.3)

2) 推奨締付けトルク

端子台 0.8~0.9N・m、端子箱カバー 1.3N・m

3) ケーブル仕様について

<推奨品>

アース用 AWG14 1015 動力電源用 AWG14 1015 信号出力用 AWG16 1015

周辺機器略図



4) コネクタ

端子箱への入線部の保護は保護等級 IP54 相当としてください。

<推奨品>三桂製作所 ケイフレックスシリーズ KMBG12


5) 電磁接触器/開閉器

<推奨品>富士電機 SC-03/SW-03


6) 遮断器

電源部には短絡時、漏電時の保護の為、遮断器を設置してください。

< 推奨品 > 富士電機 配線用オートブレーカ BW シリーズ BW32AAG-3P005

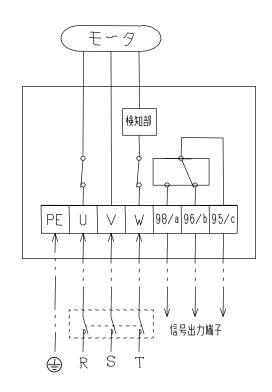

## ④ 動作説明

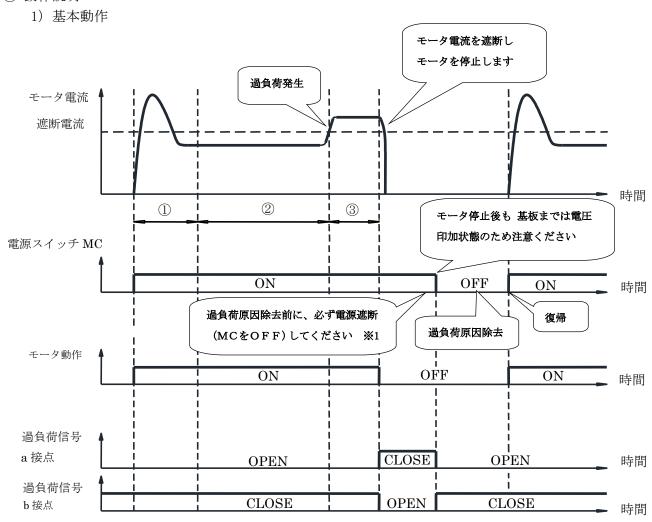

(	1)	スタートキャンセル時間	モータ始動時間は、過負荷を検知しません。モータの始動電流で作動しないため セル時間 の時間です。 1.3~1.5秒(固定)です。						
	2	正常運転	電流測定/平均化/過電流の判定を行います。 (モータ始動直後は除く)						
	3	遮断時間	設定値以上の電流が遮断時間以上継続したとき、過電流検知状態となり、モータ電流を遮断しモータを停止します。※2						

% 1 瞬時展電・誤作動によりモータが再始動する場合があります。 復帰作業を行う前に必ず電源を遮断(MC を OFF)してください。 % 2 モータ停止後も基板までは、電圧印加状態のため注意ください。

## ⑤プロテクトリレー動作後の復帰方法

過負荷検出	遮断電流設定値以上の電流が遮断時間設定値以上継続した時、プロテクトリレー が動作し、信号出力により動力電源が遮断され、モータは停止します。
過負荷原因の除去	モータ停止後も基板迄は電圧印加状態の為、過負荷原因を除去する前に、必ず電源を遮断(MCをOFF)して下さい。瞬時停電、誤作動によりモータが再始動する場合が有ります。 機械に異常が無いか点検し、異常が有ればその原因を除去してください。
復帰方法	電源遮断 (MCをOFF) でプロテクトリレーが復帰状態となり、電源再投入 (MCをON) でモータは再始動します。

## ⑥ 設定

本機は遮断電流 (SW1) と遮断時間 (SW2) の設定ができます。工場出荷時にはモータ仕様に合わせて基本設定値 (60Hz 地域) が設定されています。

50Hz 地域でご使用される場合、下表を参考に「遮断電流値 SW1」の設定をモータ定格電流値に調整してください。

お客様で「遮断電流値 SW1」をモータ定格電流値以上の設定に変更される場合は、減速機の寿命を 損なう可能性が有りますので、弊社にご相談ください。


## 【設定方法】

ロータリーディップスイッチの矢印を設定する番 号に合せてください。

運転中の切替えは出来ません。電源 OFF の状態で 設定してください。



ロータリーディップスイッチ

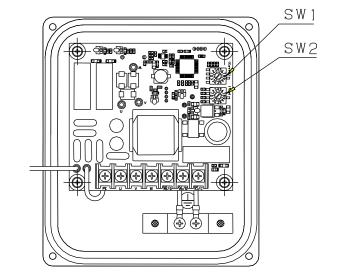

#### SW<sub>1</sub>

3W I					
番号	遮断電流値 [A]				
0	0.45				
1	0.5				
2	0.55				
3	0.6				
4	0.65				
5	0.7				
6	0.75				
7	0.8				
8	0.9				
9	1.0				
Α	1.1				
В	1.2				
С	1.3				
D	1.4				
E	1.5				
F	1.7				

SW2

番号	遮断時間 [S]		
0	0.1		
1	0.15		
2	0.2		
3	0.25		
4	0.3		
5	0.35		
6	0.4		
7	0.45		
8	0.5		
9	0.5		
Α	0.5		
В	0.5		
С	0.5		
D	0.5		
Е	0.5		
F	使用不可		

参考) モータ定格電流値

電圧	周波数	定格電流値(A)		
(V)	(Hz)	0.1kW	0.2kW	
200	50	0.62	1.1	
200	60	0.55	1.0	
220	60	0.54	1.0	

# 3. 保証期間と保証範囲

## ① 保証期間

貴社に据え付け後1年未満、または弊社工場出荷後18ヶ月間のいずれか短い方と致します。

## ② 保証範囲

保証期間中に、お客様側にて、本取扱説明書に記載の正常な据え付け・連結および取り扱い・ 点検・保守のもとでの運転条件下にて、弊社製品に生じました故障は、その故障部分の交換 または修理を無償で行います。但し、無償保証の対象は、お客様にお納めした弊社製品のみ であり、以下の費用は保証対象外とさせて頂きます。

- 1) お客様の装置から弊社製品を交換または修理のために取り外し、取り付けたりするために要する費用およびこれらに付帯する工事費用。
- 2) 修理工場などへお客様の装置の輸送などに要する費用。
- 3) 故障や修理に伴うお客様の逸失利益ならびにその他の拡大損害額。

## ③ 保証適用除外

下記項目については、保証適用除外とさせていただきます。

- 1) お客様が、取扱説明書通りに弊社製品を正しく据え付けられなかった場合。
- 2) お客様の保守管理が不充分であり、正しい取り扱いが行われていない場合。
- 3) 弊社製品と他の装置との連結に不具合があり故障した場合。
- 4) お客様側で改造を加えるなど、弊社製品の構造を変更された場合。
- 5) 弊社工場以外で修理された場合。
- 6) 取扱説明書による正しい運転環境以外で弊社製品をご使用になった場合。
- 7) 災害(地震、火災、水害、塩害、ガス害、落雷)などの不可抗力や第三者の不法行為によって 故障した場合。
- 8) お客様の装置の不具合が原因で、弊社製品に二次的に故障が発生した場合。
- 9) お客様から支給を受けて組み込んだ部品や、お客様のご指定により使用した部品などが原因で 故障した場合。
- 10) 弊社製品に組み込んだ軸受やオイルシールなどの消耗品が、消耗・摩耗・劣化した場合。
- 11) その他弊社の責任以外で損害の発生した場合。
- 12) 前各号の他、当社の責めに帰すことのできない事由による故障。
  - ・以上の内容は、日本国内の取り引きおよび使用を前提と致します。



http://www.fujihensokuki.co.jp

## ■本社

減速機事業部営業部 本社営業課

〒500-8448

岐阜県岐阜市中洲町18番地

TEL 058-271-5895 FAX 058-271-6524

## ■東日本

減速機事業部営業部 東日本営業課

〒160-0023

東京都新宿区西新宿4-15-3 住友不動産西新宿ビル3号館5F

TEL 03-3370-6359 FAX 03-3370-2030

## ■美濃工場

〒501-3763

岐阜県美濃市極楽寺963-1

# ギヤードモータ V 平行軸 Series 0.1kW~7.5kW



# 取扱説明書



## ᠺ 安全にご使用いただくために

- ●ギヤードモータの取扱いは、作業に習熟した方が行ってください。 また、この取扱説明書に記載されている内容は、製品をご使用いただく前に 必ず熟読し、充分にご理解いただく必要があります。
- ●本取扱説明書は、実際にご使用いただくお客様の手元まで届くようご配慮ください。
- ◆本取扱説明書は、製品をお取扱いいただく前にいつでも使用できるよう、 大切に保管してください。
- ●製品は予告無しに変更することがあります。
- ●本取扱説明書に記載されている内容は予告無しに変更することがあります。

#### はじめに

このたびは、VXシリーズ ギヤードモータをご購入いただき、まことにありがとうございます。 この取扱説明書は、本機の性能を充分に発揮し安全にご使用いただくために、必要な事項を記載したものです。ご使用の前に、必ずお読みください。

#### トップランナー基準対応ギヤードモータ採用時のご注意

モータ出力 750W 以上はトップランナー規制対象製品が基本となります。

下記内容にご注意ください。

- ●トップランナー基準対応ギヤードモータはモータ部の効率を上げるため、各損失を可能な限り低減 しております。そのためモータ部の抵抗(巻線、回転子)を低くしており始動電流が従来の機種と比較 して高くなる傾向にあります。
- ●従来のギヤードモータと比較してモータ部の発生損失を下げていることから、回転速度が上昇する (すべりが小さくなる)傾向にあります。
- ●電磁開閉器、始動器等モータ部始動電流の増加に伴い、周辺機器の見直しが必要な場合があります。 特に機器定格の10倍を超える始動電流が流れる場合は再選定が必要となります。

#### 安全上のご注意

本取扱説明書では取り扱いを誤った場合、発生が予想される危害・損害の程度を、基本的に「危険」・「注意」 のランクに分類して表示してあります。その定義と表示は次のとおりです。

# ① 危 険

取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または 重傷を受ける可能性が想定される場合。

# **企注意**

取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の損害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合。

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも 重要な内容を記載してありますので、必ずお守りください。

## \_\_\_\_\_ 目次 \_\_\_\_\_

1.	全般	Ρ.	3
2.	荷受け時	Ρ.	3
3.	使用環境	Ρ.	4
	①使用場所の条件	Ρ.	4
	②製品の保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ρ.	4
4.	相手機械への据え付け・連結	Р.	4
	①据え付け方向	Р.	5
	②出力軸および入力軸	Р.	5
	③据え付け	Р.	5
	④相手機械との連結方法	Р.	5
5.	配線	Ρ.	6
	①モータの結線	Р.	7
	②ブレーキの結線	Ρ.	8
6.	ブレーキの取り扱い	Ρ.	10
	①動作	Ρ.	10
	②ブレーキ仕様	Ρ.	10
	③ブレーキ構造	Ρ.	11
	④ブレーキ手動解放装置	Ρ.	11
	⑤ギャップ点検と調整	Ρ.	12
7.	運転	Ρ.	12
	① 運転前点検	Ρ.	13
	②運転条件確認	Ρ.	13
8.	防爆形モータの場合	Ρ.	13
9.	保守・点検	Ρ.	14
	① 日常点検	Ρ.	14
	② 定期点検	Ρ.	15
	③ 潤滑	Ρ.	15
	④ オイルシール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ρ.	15
	⑤ブレーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ρ.	15
	⑥故障と処置	Ρ.	16
10.	廃棄	Ρ.	17
11.	お問い合せについて	Ρ.	17
12.	構造図	Ρ.	18
13.	保証期間と保証範囲	Р.	21
	①保証期間・・・・・	Ρ.	21
	②保証範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ρ.	21
	③保証適用除外	Ρ.	21
	④生産中止後の修理期間	Ρ.	21

## 1. 全般

# ◆ 危険

- ●運搬・設置・配線・運転・操作・保守・点検の作業は、必ず専門知識と技能を持った人が実施してください。爆発・引火・火災・感電・けが・装置破損のおそれがあります。
- ●活線状態で作業しないでください。必ず電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。

# **企注意**

- ●ギヤードモータの銘板、または取扱説明書に記載した仕様以外で使用しないでください。感電・けが・ 装置破損等のおそれがあります。
- ●トップランナー基準対応ギヤードモータは、従来の機種に比べ始動電流・回転速度が上昇する傾向にあります。従来機種から置き換える際は、周辺機器の見直しが必要な場合があります。
- ●電磁開閉器、始動器等モータ部始動電流の増加に伴い、周辺機器の見直しが必要な場合があります。 特に機器定格の10倍を越える始動電流が流れる場合は再選定が必要となります。
- ●ギャードモータの開口部に、指や物を入れないでください。火災・感電・けが・装置破損等のおそれがあります。
- ●損傷したギヤードモータを使用しないでください。火災・けが等のおそれがあります。
- ●銘板を取り外さないでください。
- ●お客様による製品の改造は、弊社の保証範囲外です。

## 2. 荷受け時

# **①** 危険

●運搬のために吊り上げた際に、製品の下方へ立ち入ることは、絶対にしないでください。落下による 人身事故のおそれがあります。

# **企注意**

- ●天地を確認の上、開梱してください。けがのおそれがあります。
- ●木箱梱包はクギに注意して開梱してください。けがのおそれがあります。
- ●現品が注文通りのものか、確認してください。間違った製品を設置した場合、けが・装置破損等のおそれがあります。

→銘板に記載されている、形式・減速比・モータ仕様などをお確かめください。

- ●運搬時は、落下・転倒すると危険ですので、ご注意ください。
- ●吊りボルトがあるギヤードモータは、必ず吊りボルトをゆるみのない状態にしてギヤードモータを吊り上げてください。ただし、機械に据え付けた後、吊りボルトで機械全体を吊り上げることは避けてください。吊りボルトの破損や落下・転倒による、けが・装置破損等のおそれがあります。
- ●吊り上げる前に、外形図・カタログ等により、ギヤードモータの質量を確認し、吊り具の定格荷重以上は吊らないでください。ボルトの破損や落下・転倒による、けが・装置破損等のおそれがあります。
- ●木箱梱包の場合、リフトを使用時には箱の下からすくうと不安定ですので、ベルト掛けにて使用してください。
- ●輸送中の事故などで、損傷している箇所がないか、お確かめください。
- ※ 万一、不具合箇所や疑問な点がございましたら、お買い上げの販売店・代理店、または弊社営業までご連絡ください。

## 3. 使用環境

# ◆ 危険

- ●爆発性雰囲気中では使用しないでください。爆発・引火・火災・感電・けが・装置破損のおそれがあります。
- ●ブレーキに、水・油脂類が付着しないようにしてください。ブレーキトルクの低下による落下・暴走 事故のおそれがあります。

# **企注意**

- ●ギヤードモータの周囲には、可燃物を絶対に置かないでください。火災のおそれがあります。
- ●ギャードモータの周囲には、通風を妨げるような障害物を置かないでください。冷却が阻害され異常 過熱による、火災・やけどのおそれがあります。

#### ① 使用場所の条件

- (1) 湿気やほこりが少なく、周囲温度-15~+40°C、周囲湿度 85%以下、凍結・結露しない場所に 設置してください。また、冷却の良い条件下のところに設置してください。
- (2) 熱伝導がよく、かつ充分な剛性のある架台に据え付けてください。据え付け平面度 0.2 mm 以下 になるようにしてください。
- (3) 高度は、1000m以下。
- (4) 設置場所、屋内。(じんあいの少ない、水のかからない場所)
- ② 製品の保管
  - (1) 保管期間
    - (a) 保管期間は、6ヶ月以内としてください。
    - (b) 製品を保管する場合は、ほこりの少ない乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
  - (2) 保管後の使用
    - (a) オイルシールは、温度や紫外線など周囲の影響を受けて劣化しやすいので、長期の保管後は運転開始前に点検をし、劣化が認められた場合は、お買い上げの販売店・代理店、または弊社営業までご連絡ください。
    - (b) 運転開始時、異常な音・振動・発熱などがないか、ブレーキ付の場合ブレーキが正常に動作するかを確認してからご使用ください。

確認作業については本書の「9.保守・点検」、「5.配線」および関連する項目をお読みください。

## 4. 相手機械への据え付け・連結

# ◆ 危険

- ●燃えやすいものをギヤードモータに近づけないでください。爆発・発火の危険があります。また、有機溶剤や爆発性粉体のある場所では防爆形ギヤードモータが必要となります。
- ●人の昇降用途には使用しないでください。建築基準法で定められています。
- ●昇降機にご使用の場合は、装置側に安全装置を付けてください。昇降物落下のおそれがあります。
- ●負荷側から定格スピード以上で回されるおそれのある用途には、装置側に定格スピードを超えないような安全装置を付けてください。ギヤードモータを破損するおそれがあります。

# **企注意**


- ●ギャードモータを負荷と連結する場合、芯出し・ベルトおよびチェーン張り・プーリおよびスプロケットの平行度等にご注意ください。直結の場合は、直結精度にご注意ください。ベルトおよびチェーン掛けの場合は、ベルトの張力およびスプロケットを正しく調整してください。
- ●運転前には、プーリ・カップリングの締め付けボルトは確実に締め付けてください。破片飛散による、 けが・装置破損等のおそれがあります。
- ●回転部分に触れないようカバー等を設けてください。けがのおそれがあります。
- ●相手機械の連結前に回転方向を確認してください。回転方向の違いによって、けが・装置破損等のお それがあります。
- ●ギャードモータ単体で回転される場合、出力軸に仮付けしてあるキーを取り外してください。けがの おそれがあります。
- ●ギヤードモータには絶対に乗らない・ぶら下がらないようにしてください。けがのおそれがあります。
- ●ギヤードモータの軸端部のキー溝は、素手で触らないでください。けがのおそれがあります。
- ●食品機械など特に油気を嫌う装置では、故障・寿命等での万一の油漏れに備えて、油受け等の損害防止装置を取り付けてください。油漏れで製品等が不良になるおそれがあります。

#### ① 据え付け方向

取り付け方向に良否があります。以下の点についてご了承ください。


ブレーキ付仕様で出力軸を上向きまたは下向きに設置した場合、ブレーキライニングのコスレ音がすることがあります。

- ② 出力軸および入力軸
  - (1) 出力軸および入力軸には、防錆剤が塗ってありますので、ご使用前に溶剤でふきとってください。 溶剤はオイルシールにかからないよう、布などにしみこませてご使用ください。
  - (2) 出力軸および入力軸の軸公差は h6 (JIS B0401)、キーは平行キー 新 JIS 並級 (JIS B1301) を使用しております。
  - (3) 取り付けるカップリング・スプロケットなどの穴公差は H7 程度を推奨します。 はめ合いが中間ばめ程度のときは、カップリング・スプロケットなどを少し加熱 (100 ℃ 以下) してから取り付けてください。無理に打ち込みますと内部部品が損傷するおそれがあります。
- ③ 据え付け
  - (1) 据え付け台は、運転による振動の影響が少ない強固で平行度の よいものとしてください。
  - (2) 据え付けには、ボルト穴径 (JIS B1001 3級) に合った適切 なボルトをご使用ください。
  - (3) 据え付けの際、ボルトは片締めのないよう、均等に締め付けて ください。
  - (4) 製品が変形するような衝撃を、これに与えないでください。 ※これらに不備があると、ギヤードモータが破損することがあります。
- ④ 相手機械との連結方法
  - (1) 直結のとき
    - (a) 出力軸および入力軸を相手機械の軸に直結する場合は、フレキシブルカップリング等をご使用の上、両側の軸心が同心になるように芯出ししてください。
    - (b) カップリング取り付け精度は、使用するカップリングのメー カ推奨値を満足するようにしてください。

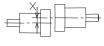




X : 軸心の段違い誤差Θ : 軸心の角度誤差

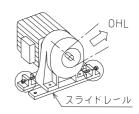

- (2) ベルト・チェーン・ギヤー連結のとき
  - (a) 出力軸および入力軸は相手機械の軸と平行になるようにしてください。また、チェーン・ベルト・ギヤーは軸と直角になるようにしてください。片当たりによる損傷のおそれがあります。
  - (b) チェーンやベルトの張りが強すぎたり弱すぎたりすると、本機や相手機械に悪影響を与えますので、メーカの要領書に従い正しく張ってください。
  - (c) スライドレールをご使用のときは、押しボルトが、O.H.L によるモーメントを打ち消す方向になるよう、前後交互に 取り付けてください。
- (2) かくはん機のとき
  - (a) かくはん棒のラジアルおよびスラスト荷重をギヤードモータの出力軸で支えることはできません。かくはん棒を軸受で2点支持し、これと出力軸とをフレキシブルカップリングで連結してください。

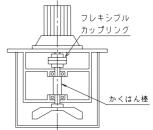

## 5. 配線

# ◆ 危険

- ●活線状態で作業しないでください。必ず電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
- ●電源ケーブルとの結線は、端子箱内の結線図、または取扱説明書にしたがって実施してください。火災・感電のおそれがあります。(端子箱のないタイプは、結線部の絶縁を確実に行なってください)
- ●電源ケーブルやモータリード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、はさみ込んだりしないでください。 感電のおそれがあります。
- ●電源は銘板に記載してあるものを必ずご使用ください。モータの焼損・火災のおそれがあります。
- ●アース用端子を確実に接地してください。感電のおそれがあります。
  - (1) モータのアース端子
    - ・端子箱付のとき : 端子箱内に接地端子(♣マーク)を設けています。
    - ・端子箱無のとき : 端子箱取り付け穴等を使用してください。
  - (2) 設置工事基準

電気設備技術基準により下表のように接地してください。

定格電圧	接地工事の種類	接地抵抗値
300V以下	D種接地工事	100 Ω以下
300Vをこえる	C種接地工事	10Ω以下

# **企注意**

- ●絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。感電のおそれがあります。
- ●配線は、電気設備技術基準や内線規定にしたがって施工してください。焼損・火災・感電・けがのおそれがあります。
- ●保護装置は、モータに付属していません。過負荷保護装置は電気設備技術基準により取り付けが義務づけられています。過負荷保護装置以外の保護装置(漏電遮断機等)も設置することを推奨します。 損傷・火災・感電・けがのおそれがあります。
- ●相手機械との連結前に回転方向を確認してください。回転方向の違いによって、けが・装置破損のお それがあります。
- ●ギャードモータ単体で回転される場合、出力軸に仮付けしてあるキーを取り外してください。けがの おそれがあります。

# **企 注 意**

- ●配線における電圧降下は 2%以下に収めてください。配線距離が長い時は、電圧降下が大きくなりギャードモータが始動できなくなることがあります。
- ●スターデルタ始動を行う場合は、一次側に電磁開閉器付(3コンタクタ方式)のスターデルタ始動機をご使用ください。火災のおそれがあります。
- ●400V級モータをインバータで運転する場合、インバータ側にサージ電圧抑制のための抑制フィルタやリアクトルを設置してください。絶縁破壊による破損・火災のおそれがあります。

# **企注意**

単相モータ のとき

- ●始動用コンデンサと運転用コンデンサを間違えて使用しないでください。始動用コン デンサを運転用に使用するとコンデンサが破損します。
- ●始動用コンデンサのビニール被覆は傷付けないようにしてください。感電のおそれが あります。

#### ① モータの結線

以下の結線図により正しく接続してください。

			出力軸回転方向				
三相モータの結線	単相モータの結線		出力側から 見て	出力側から 見て			
三相 0.1~3.7 kW	単相 0.1∼0.2 W	モータ出力	減速比	減速比			
UVW	黒 灰 青 黄	0.1 kW	1/3~1/60 1/300~1/1200	1/80~1/240			
R S T	YVUX	0.2 kW	1/3~1/50 1/300~1/1200	1/60~1/240			
三相 5.5~7.5 kW 始動時 (スター結線)	単相 0.4~0.75 kW 100V	0.4 kW	1/3~1/30 1/240~1/1200	1/40~1/200			
U1 V1 W1 V2 W2 U2	青青黄黒灰灰	0.75 kW	1/3~1/40 1/240~1/500	1/45~1/200			
R S T		1.5 kW	1/3~1/30 1/240~1/300	1/40~1/200			
運転時(デルタ結線)	200V 青 青 黄 黒 灰 灰	2.2 kW	1/3~1/30 1/240~1/300	1/40~1/200			
U1 V1 W1 V2 W2 U2	U1 U2 X Y V1 V2	3.7 kW	1/3~1/30	1/40~1/120			
		5.5 kW	1/3~1/30	1/40~1/120			
R S T	9	7.5 kW	1/3~1/30	1/40~1/80			

(注) 単相ギヤードモータの場合は、減速比 1/5 からの対応となります。

<出力軸の回転方向を反対にしたいとき>

- (1) 三相モータの場合は、RST の 2 相を入れ替えることにより、逆回転方向になります。
- (2) 単相モータの場合は、下図の結線をすることにより、逆回転方向になります。 注意:単相モータを逆転する場合は、必ず一旦停止させてから逆回転始動してください。

 単相 0.1~0.2 kW
 単相 0.4~0.75 kW

 100V
 200V


 黒 灰 青 黄
 青 青 黄 黒 灰 灰

 Y V U X
 U1 U2 X Y V1 V2

#### ② ブレーキの結線

以下の結線図により正しく接続してください。

<標準端子箱の場合>

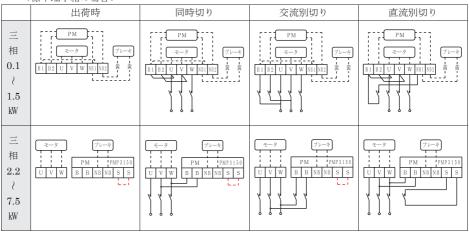


PM:直流電源装置

----:接続済み配線

---:接続方法により配線が異なります。

#### <特殊端子箱の場合>

(1) 三相 0.1~1.5 kW ブレーキ付 鋼板製端子箱

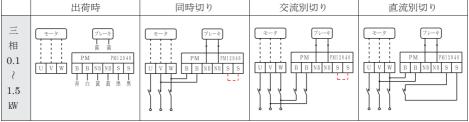


PM:直流電源装置

----: 接続済み配線


---:接続方法により配線が異なります。

(2) 三相 0.1~1.5 kW ブレーキ付 リレー付端子箱

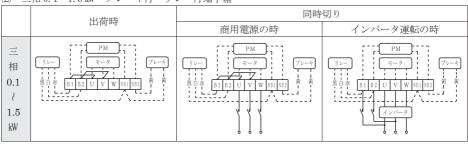

PM: 直流電源装置 ----: 接続済み配線 ----: 接続済み配線 : 接続方法により配線が異なります。

#### <インバータ運転時の場合>

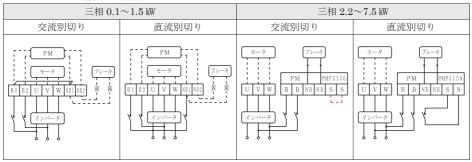

PM: 直流電源装置 ----: 接続済み配線 ----: 接続方法により配線が異なります。

#### 【注意事項】

- (1) 昇降用途や停止精度が必要な場合は、直流別切り回路としてください。
- (2) ブレーキ付のインバータ運転について
  - (a) ブレーキの電源は、必ずインバータの一次側に接続してください。
  - (b) 低速運転では冷却能力が低下しますので、温度上昇にご注意ください。
- (3) 直流別切り用の接点は、DC110V、補助接点定格 DC-13 のものを推奨します。
- (4) スターデルタ始動や減電圧始動をする場合は別切り回路にしてください。同時切り回路ではブレーキが完全に切れずにすれ回りすることがあります。
- (5) 力率改善用コンデンサを使用する場合は、別切り回路としてください。
- (6) 400V 級モータのブレーキ電源電圧は、直流電源装置の一次側にトランスを設置して、200V に変換してください。

容量は下表のとおりです。

モータ	トランス容量
三相 0.1~0.75 kW	100VA 以上
三相 1.5~7.5 kW	200VA 以上

## 6. ブレーキの取り扱い

# ◆ 危険

- ◆本運転する前に電源を入・切してブレーキ作動確認をしてください。落下・暴走事故のおそれがあります。
- ●ギャップの点検・調整後、ファンカバーを外したままモータを運転しないでください。巻き込まれ、 けがのおそれがあります。
- ●昇降用にご使用の場合は、負荷を吊り下げた状態でブレーキの解放操作をしないでください。落下事故のおそれがあります。
- ●ブレーキに水・油脂類が付着しないようにしてください。ブレーキトルクの低下による落下・暴走事 故のおそれがあります。
- ●手動解放装置でブレーキを解放したまま運転しないでください。落下・暴走事故のおそれがあります。

# △ 注 意

■昇降用でブレーキ付ギヤードモータをご使用の場合、直流別切り結線を採用してください。

#### 動作

#### (1) 基本動作

モータ軸と一体となって回転するブレーキライニングを制動および解放するものです。制動は制動 バネの押し圧力で行い、解放は電磁吸引力で制動バネを圧縮して行います。

ブレーキ電源が切れた状態ではアーマチュアが制動バネの力で押され、ブレーキライニングがこれ と制動板との間ではさみ込まれて制動されています。モータに電源を投入するとブレーキコイルに 電流が流れ、その電磁吸引力でアーマチュアがコイル側に吸引されて、制動が解除されます。 いわゆる無励磁作動形で、停雷時にもブレーキがかかる安全な構造です。

#### ② ブレーキ仕様


- ・無励磁作動形・直流電源装置付属・手動解放装置付
- ブレーキライニングにノンアスベスト材使用

モータ出力		0.1 kW	0.2 kW	0.4 kW	0.75 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.7 kW	5.5 kW	7.5 kW
ブレーキ形式		PNB	PNB	PNB	PNB	PNB	PNB	PNB	PNB	PNB
1 ///		2001K	2002K	2004K	4008K	4015	4022	4040	4055	4080
定格トルク	[ N·m ]	0.98	2.0	3.6	7.8	15	22	39	54	78
直流電源装置于	肜式	Р	MI 3040	(端子箱	に内蔵	)		PMP	3150	
電源電圧			A(	C 200 V	(ブレー	キコイルで	電圧 DC:	90 V 💥	1)	
20℃ 電流	[ A ]		0.13		0.33	0.	40	0.45	0.35	0.50
にて容量	[ W ]		12		30	3	6	40	31	45
規定ギャップ	[ mm ]	0.15 0.25 0.3								
限界ギャップ	[ mm ]		0.4		0	.8 1.3				
同時切り	·J	0.15	0.25	0.25	0.3	0.4	0.45	0.55	0	.7
釈放 交流別切	辺り	0.08	0.12	0.12	0.1	0.2	0.18	0.22	0.	28
時間 直流別切	辺り	0.015	0.0	03	0.02	0.	03		0.04	
[ sec ] リレー付 同時切	]り※2)		0.06		0.	08	_	-	-	-

<備考> ※1) 2.2~7.5 kWは、吸引時に DC180V になります。

※2) リレー付き端子箱仕様の場合です。結線図は、P.9 をご覧ください。

#### ③ ブレーキ構造

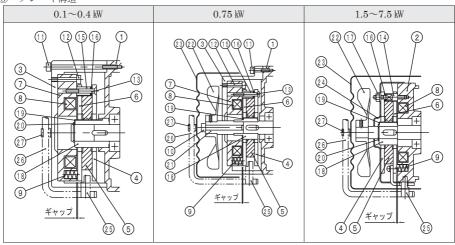

品番	品 名	品番	品 名	品番	品 名
1	モータフレーム	10	ボルト	19	振れ止め金具
2	Bシールド	(I)	ボルト	20	C形止め輪
3	ブレーキカバー	12	ボルト	<b>1</b>	延長シャフト
4	制動板	13	ボルト	22	ファン
(5)	ブレーキライニング	14	スタッドボルト	23	ファンカバー
6	アーマチュア	13	カラー	<b>2</b>	保護カバー
7	フィールド	16	調整ライナー	25	ゆるめピン
8	ブレーキコイル	17	ナット	26	ゆるめハンドル
9	制動バネ	18	ハブ	(7)	ハンドル受け


#### ④ ブレーキ手動解放装置

ゆるめハンドルをハンドル受けから外し下図の様に回すことで、ブレーキが常時解除された状態になります。

点検などで機械を手で動かしたい場合などに便利です。

# **① 危 険**

●用事が済んだら必ず、ハンドルを通常位置に戻してください。戻し忘れによる暴走・落下事故の危険があります。

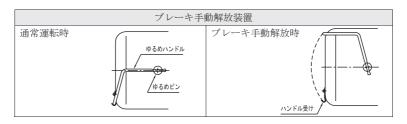

#### ⑤ ギャップ点検と調整

長期間使用しますとブレーキライニグが摩耗し、電磁石のギャップが限界値を超えてアーマチュアを吸引できなくなりますので、点検・調整してください。

#### <方法>

- (1) 点検の前に、出力側に負荷がかかっていない状態にし、モータ電源を切ります。
- (2) ゆるめハンドル 26 と ゆるめピン 25 を外します。
- (3) ファンカバー 23 と ファン 22 がある場合は、これを外します。
- (4) 0.1~0.75 kWでは、さらに以下のように分解します。
  - (a) ボルト 11 を外し、ブレーキ部をユニットごと取り外します。
  - (b) ボルト 12 を外し、ブレーキカバー 3 から内部のユニットを取り出します。
- (5) 隙間ゲージでギャップを点検します。

限界ギャップに達している場合は、ボルト 13 またはナット 17 を外し調整ライナー 16 を適量抜いて、規定ギャップになるよう調整します。このとき、円周各部のギャップが均一になるよう注意します。

- (6) 調整が終わったら、分解と逆の手順で組み立てます。
- (7) 調整後、ブレーキが正常に作動する事を確認します。

## 7. 運転

# ◆ 危険

- ●端子箱のカバーを外した状態で運転しないでください。作業後は、端子箱のカバーをもとの位置に取り付けてください。感電のおそれがあります。
- ●運転中、回転体(シャフト等)へは絶対に接近、または接触しないでください。巻き込まれ、けがの おそれがあります。
- ●停電したときは必ず電源スイッチを切ってください。知らぬ間に電気がきて、けが・装置破損のおそれがあります。

# **企注意**

- ●逆転させるときは、必ず一旦停止させた後に逆転始動させてください。プラッキングによる正逆運転は、装置破損のおそれがあります。
- ●運転中、ギヤードモータの表面はかなり高温になります。手や体を触れないようにご注意ください。やけどのおそれがあります。
- ●異常が発生した場合は直ちに運転を停止してください。火災・感電・けがのおそれがあります。
- ●定格負荷以上での使用をしないでください。けが・装置破損等のおそれがあります。

## 単相モータ

●始動用コンデンサの通電部分には、完全に放電されるまで触れないでください。感電のおそれがあります。

のとき

●逆転させる場合、必ず一旦停止させた後に逆転始動させてください。回転方向が変わらず暴走するおそれがあります。

#### 運転前点検

運転のはじめに次のことを確認してください。

(a)スイッチを入れる前に

本機の据え付け および相手機械との連結が、正しくできていること。

- ・電源の配線が確実にできていること。
- 接地が正しくできていること。

#### (b)試運転

負荷を軽くかけて、

- ・スイッチを1~2秒入れ、出力軸の回転方向が正しいこと。
- ・回転状態が正常であること。

#### (c)運転

試運転で異常がなければ負荷運転を行い、

- 異常な音・振動がないこと。
- ・モータ電流値が銘板の表示値以内であること。
- ② 運転条件確認

伝達トルク・O.H.L・始動回数は、各々本機の許容値以内でご使用ください。 許容値を超えると製品が破損・故障するおそれがあります。 許容値は、カタログまたは仕様図によりもとめてください。

## 8. 防爆形モータの場合

# ◆ 危険

- ●防爆形モータの場合、危険場所(ガスまたは蒸気の爆発性雰囲気が存在するおそれのある場所)に適合した防爆電気機器を使用してください。爆発・引火・火災・感電・けが・装置破損のおそれがあります。
- ●防爆形モータの場合、運搬・設置・配管・配線・運転・操作・保守・点検・修理・分解の作業は、各防爆構造・電気設備の施工・関連法規など原理および機能の知識、ならびに技能を持った人が実施してください。爆発・引火・火災・感電・けが・装置破損のおそれがあります。
- ●防爆形モータの場合、外部導線の引込みは電気設備技術基準・内線規程・防爆指針の他、取扱説明書にしたがって実施してください。爆発・引火・火災・けが・装置破損のおそれがあります。
- ●防爆形モータの場合、お客様による製品の改造は絶対に行わないでください。爆発・引火・火災・感電・けが・装置破損のおそれがあります。
- ●耐圧防爆構造・安全増防爆構造の制御機器・変圧器類は、通電中にドアーまたはカバーを開けないでください。爆発・引火・火災・けが・装置破損のおそれがあります。
- ●耐圧防爆形モータをインバータ運転する場合、インバータ本体は非防爆構造ですので、必ず爆発性ガスのない場所に設置してください。爆発・引火・火災・けが・装置破損のおそれがあります。

# **企 注 意**

- ●防爆形モータをインバータで運転する場合、モータとインバータは 1:1 の組合せで認可されています。必ず、表示された専用のインバータで運転してください。
- ●防爆形モータの場合、絶縁抵抗測定の際は周囲にガスまたは蒸気の爆発性雰囲気がないことを確認してください。爆発・引火のおそれがあります。

## 9. 保守・点検

次のことに注意しながら、日常点検・定期点検を行なってください。

# ◆ 危険

- ●運転中の保守・点検においては 回転体 (シャフト等) へは、絶対に接触しないでください。巻き込まれ、人身事故のおそれがあります。
- ●点検時に取り外した安全カバー等を外したままで運転しないでください。巻き込まれ、けがのおそれがあります。

# **企注意**

- ●絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。感電のおそれがあります。
- ●ギヤードモータの表面は高温になるので、素手で触らないでください。やけどのおそれがあります。
- ●異常が発生した場合の診断は、取扱説明書に基づいて実施してください。異常の原因を究明し、対策処置を施すまでは絶対に運転しないでください。

#### ① 日常点検

2~3日ごとに行なってください。

)	点検項目		点検	方法	点 検 内 容			
電	流	値	電流	<b></b>	銘板記載値の定格電流値以下であること。			
騒		音	聴	感	異常音(いつもと違った音、不連続音、周期音)がないこと。			
振	11	動	触	感	モータ・減速機部分に異常振動がないこと。			
1/100			(振動	動計)	( 運転時振動加速度限度=6.8 m/s² 以下であること )			
表	面 温	温度	温度計	雰囲気との温度差が、モータ表面 50℃以下、減速機表面 30℃以下で				
100	衣阻温		(血)及訂		あること。			
グリース	し、フル	ース漏れ	目視	扫	モータと減速機の結合部、出力軸部分にグリースが漏れていないこ			
	, — ^ //			怳	と。			
粉质	塵の付	Eの付着 目視 モータの通風口及び外面にほこりなどが付着していないこ			モータの通風口及び外面にほこりなどが付着していないこと。			
<b>4</b> -		IE In	口相	チェーンの張りが正常なこと。(チェーンメーカの資料を参照くださ				
チェーンの		採り	目視	(v)				

#### ② 定期点検

8時間/日運転を想定します。

項目	点検期間	内容
据え付けボルト	半 年	スパナで緩み確認し、緩みがある場合は増し締めしてください。
チェーンおよびVベルト	半 年	張り具合(緩み、張りすぎ)の確認、緩み張りすぎは調整してく ださい。
モータの絶縁抵抗	半 年	絶縁抵抗計で $500$ V 時 $1$ M $\Omega$ 以上のこと。なければ、 $90$ C以下で巻線を乾燥させてください。
ブレーキギャップ量	半 年	ギャップは適正か確認。表の範囲の値になるよう調整してください。(調整回数は2回程度が目安です)
ブレーキライニング の交換 ※	1 年	調整を行ってもギャップが限界値以上の場合は、ライニングの交換が必要です。
オイルシール交換 ※	1~2年	グリースが外部へ漏れてきたら交換してください。
グリース交換 ※	3~5年	20,000 時間または3~5年を目安に交換してください。

※印は、弊社にご相談ください。

#### ③ 潤滑

VXシリーズは、全機種グリース潤滑を採用しており、工場出荷時には規定量が封入してありますので、そのままご使用になれます。交換、補給は殆どの場合不要ですが、20,000時間を目安に交換していただければ減速機をより一層長持ちさせることができます。小さな負荷で長時間ご使用になる場合などは、20,000時間または $3\sim5$ 年毎に交換が必要です。ただし、交換は専門工場での修理となります。

#### ④ オイルシール

- (1) オイルシールや O リング等でグリース漏れ防止を施してありますが、万一に備えて油受け等での保護をお願いします。油漏れで製品等が不良になるおそれがあります。
- (2) オイルシールは、長時間でのご使用で自然劣化や摩耗によってシール効果が低下することがあります。減速機の使用条件や周囲環境によってシール寿命は大きく異なります。通常運転(均一荷重、1日8時間運転、常温下)でのご使用に際しては、1~2年程度を目安に交換されることをお奨めします。ただし、交換は専門工場での修理となります。

#### ⑤ ブレーキ

ブレーキライニングの寿命は、一般的使用条件において(負荷の慣性モーメントがモータの慣性モーメント以下)長寿命になっていますが、ブレーキのギャップ確認は定期的に行なってください。

#### ⑥ 故障と処置

万一故障が生じた時は、次表を参考に適切に処置してください。 ギヤードモータの故障と処置

故障	の状況	原 因	処 置	
		停電	電源を調べる	
	音がしない	接続線の断線	配線のチェック	
		固定子巻線の断線	専門工場で修理	
起動しない		減速機部のかみ込み	専門工場で修理	
起動しない		固定子・回転子が接触	======================================	
	うなり音がする	軸受破損	専門工場で修理	
		電源が欠相している	端子電圧のチェック	
		過負荷	適正負荷まで下げる	
		固定子巻線の短絡	専門工場で修理	
ブレーカが飛る	, and a second	ターミナルの接触	絶縁する	
ヒューズが切れ	ເວ	ヒューズの容量不足	適正容量に取り替え	
		過負荷	適正負荷まで下げる	
		電圧異常	適正電圧にする	
い見表からって		歯車の摩耗	専門工場で修理	
過熱する		過負荷	適正負荷まで下げる	
		始動頻度が高すぎる	頻度を下げる	
		軸受・歯車の異常	専門工場で修理	
		据え付け不良	据え付けチェック	
振動が大きい		据え付け不良	ボルト増し締め	
1灰野が八さい		過負荷	適正負荷まで下げる	
		回転子の回転不良	専門工場で修理	
		連結部のバランス不良	適正なものに取り替える	
	連続音	軸受の異常	専門工場で修理	
	<b>建</b> 机 自	歯車摩耗・グリース不足	411工物で16年	
音が高い	断続音	歯車の打傷	専門工場で修理	
E 22 - [10] 4		異物混入・かみ込み	411工物(16年	
	うなり音	モータの異常	専門工場で修理	
	)'s 7 H	グリース不足	411工物(16年	
グリースが漏れる		ボルトのゆるみ	増し締め	
		オイルシールの摩耗・劣化	オイルシール交換	
		Oリングの劣化	Oリング交換	
		パッキングの異常	パッキン交換	
モータ内部へク	ブリースが漏れる	オイルシール損傷	オイルシール交換	

ブレーキ部の故障と処置 (ブレーキ付仕様)

故障の状況	原因	処 置	
	接続間違い	配線チェック	
	回路の断線	回路チェック	
ブレーキが解放しない	ブレーキ電源装置の異常	交換	
	電圧異常	適正電圧にする	
	ブレーキギャップが大きい	ギャップ調整	
	インナーディスクに油や	分解清浄	
ブレーキの効きが弱い	異物が付着	刀胜佰伊	
制動時間が長い	ブレーキギャップが大きい	ギャップ調整	
即到时间2.4.	負荷 GD <sup>2</sup> が大きい	負荷 $\mathrm{GD}^2$ の見直し	
	インナーディスクの寿命	交換	
	始動頻度が高い	頻度を下げる	
異常発熱	負荷トルクが大きい	適正負荷まで下げる	
	負荷 GD <sup>2</sup> が大きい		
	接続間違い	配線チェック	
うなり音	ブレーキギャップが大きい	ギャップ調整	
ノ'& ツ 日 	開閉器の接続不良	交換	
	回路の断線	回路チェック	

## 10. 廃棄

# **企注意**

●ギヤードモータ・潤滑油を廃棄する場合は、所轄行政機関の許可を取得している産業廃棄物の収集運搬業者、ならびに中間処理業者に処理委託してください。決して不法投棄しないでください。

## 11. お問い合せについて

本機についてのお問い合せは、お買い上げの販売店・代理店または弊社営業までお願いいたします。 その際、状況によって下表の項目をお調べの上、お知らせください。

銘板記載事項			
TYPE	形	式	
G.RATIO	減速	比比	
SER.NO	製造番号		
OUTPUT	出	カ	
POLES	極	数	
VOLT	電	圧	

参考事項				
故障の状況				
負荷の種類				
相手機械との連結方法				
使用時間				
その他参考となる事項				

【インターネットによるお問合せは下記をご利用ください。】


http://www.fujihensokuki.co.jp/archives/support.html

【インターネットによるお客様アンケートは下記をご利用ください。】

http://www.fujihensokuki.co.jp/fuji/gear\_support/gear\_question\_entryform.html


## 12. 構造図

全体図

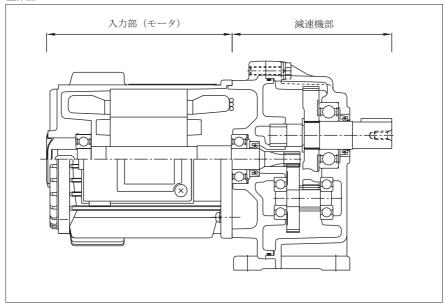

#### A ギヤードモータ 入力部

【形式記号 M, MF、EM、EMF(B、BF、EB、EBF)】

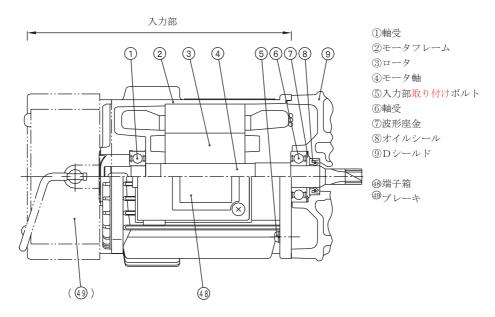


#### B 両軸形減速機 入力部

【形式記号 G, GF】


#### [C] アタッチメント形減速機 入力部

【形式記号 A, AF】

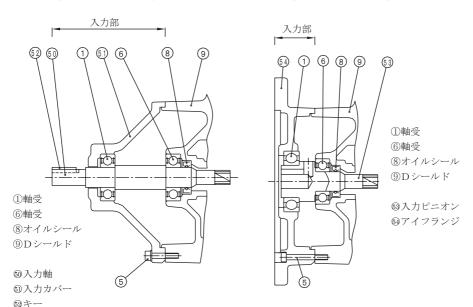


- ⑨Dシールド
- ⑩Oリング
- ⑪六角ボルト
- 12軸受
- ③C形止め輪④ギヤB
- ①軸受
- 16ケース
- (17)オイルシール
- 18+-
- 19出力軸
- 20軸受
- ωギヤA
- ωピニオンB
- ②軸受
- @+-
- ②軸受
- **ジキー**
- 切ピニオンC
- ②軸受
- ∞ギヤC
- ⑩六角穴付ボルト
- 33アイボルト

- D 減速機部/脚取り付け形・2段減速 E 減速
  - E 減速機部/脚取り付け形・3段減速

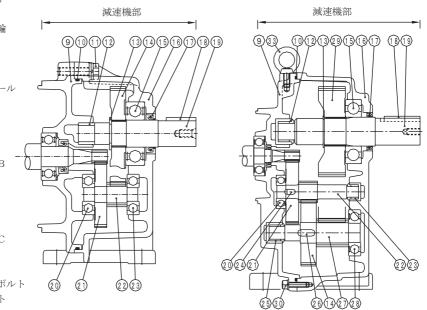

#### 減速機部

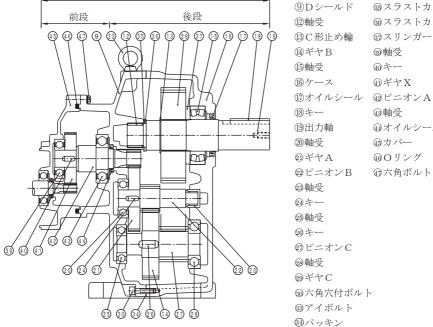

⑨Dシールド ®スラストカラー 分のファントカラー ③C形止め輪 37
37
フリンガー 9軸受 **@キー** ωギヤX ①オイルシール @ピニオンA 43軸受 

⊕カバー

毎0リング

## 13. 保証期間と保証範囲

## ① 保証期間

貴社に据え付け後1年未満、または弊社工場出荷後18ヶ月間のいずれか短い方と致します。

## ② 保証範囲

保証期間中に、お客様側にて、本取扱説明書に記載の正常な据え付け・連結および取り扱い・点 検・保守のもとでの運転条件下にて、弊社製品に生じました故障は、その故障部分の交換または 修理を無償で行います。但し、無償保証の対象は、お客様にお納めした弊社製品のみであり、以 下の費用は保証対象外とさせて頂きます。

- (1) お客様の装置から弊社製品を交換または修理のために取り外し、取り付けたりするために要する費用およびこれらに付帯する工事費用。
- (2) 修理工場などへお客様の装置の輸送などに要する費用。
- (3) 故障や修理に伴うお客様の逸失利益ならびにその他の拡大損害額。

## ③ 保証適用除外

下記項目については、保証適用除外とさせていただきます。

- (1) お客様が、取扱説明書通りに弊社製品を正しく据え付けられなかった場合。
- (2) お客様の保守管理が不充分であり、正しい取り扱いが行われていない場合。
- (3) 弊社製品と他の装置との連結に不具合があり故障した場合。
- (4) お客様側で改造を加えるなど、弊社製品の構造を変更された場合。
- (5) 弊社工場以外で修理された場合。
- (6) 取扱説明書による正しい運転環境以外で弊社製品をご使用になった場合。
- (7) 災害(地震、火災、水害、塩害、ガス害、落雷)などの不可抗力や第三者の不法行為によって 故障した場合
- (8) お客様の装置の不具合が原因で、弊社製品に二次的に故障が発生した場合。
- (9) お客様から支給を受けて組み込んだ部品や、お客様のご指定により使用した部品などが原因で 故障した場合。
- (10) 弊社製品に組み込んだ軸受やオイルシールなどの消耗品が、消耗・摩耗・劣化した場合。
- (11) その他弊社の責任以外で損害の発生した場合。
- (12) 前各号の他、当社の責めに帰すことのできない事由による故障。
  - ・以上の内容は、日本国内の取り引きおよび使用を前提と致します。


## ④ 生産中止後の修理期間

生産を中止した機種(製品)につきましては、生産を中止した年月より起算して7年間の範囲で実施いたします。

【 メモ 】		

この製品についてのお問い合せは、 お買い上げの販売店・代理店、または 弊社営業までご連絡ください。



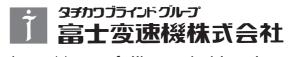

http://www.fujihensokuki.co.jp

#### ■本社

減速機事業部営業部 本社営業課

〒500-8448

岐阜県岐阜市中洲町18番地

TEL 058-271-5895 FAX 058-271-6524

#### ■東日本

減速機事業部営業部 東日本営業課

〒160-0023

東京都新宿区西新宿4-15-3 住友不動産西新宿ビル3号館5階 TEL 03-3370-6359 FAX 03-3370-2030

#### ■美濃工場

〒501-3763

岐阜県美濃市極楽寺963-1